



VW Passat 1.8 T (B5) code moteur ANB de 1999 à 2000

Fonctionnement incorrect du moteur

Problème :

Fonctionnement incorrect du moteur.

Cause :

Une ou plusieurs bobine(s) d'allumage défectueuse(s) peut (peuvent) être en cause. Le client peut éventuellement également se plaindre d'autres problèmes, comme un mauvais

comportement de démarrage, un mauvais ralenti et une mauvaise accélération.

Une isolation insuffisante du faisceau d'allumage peut aussi conduire à ce type de défauts.

Résolution du problème :

Remplacer la (les) bobine(s) d'allumage.

Monter également des faisceaux de câbles modifiés. Tirer la (les) bobine(s) d'allumage vers le haut et à la verticale pour la (les) démonter. Si la bobine est bloquée, ne pas la tordre ou essayer de la forcer par effet de levier (détérioration de la bougie).

Pièce de rechange : bobine d'allumage (réf. Hella : 5DA 006 623-771)