



Audi A4, A6, A8 et Q7 - code d'erreur P3134 et voyant moteur allumé

Fiche technique

Constructeur	Audi
Modèle	A4, A6, A8, Q7
Moteur	V6 TDI (2,7 L et 3,0 L)
Année-modèle	2004 - 2010
Symptôme	Code d'erreur P3134 "Clapet d'aspiration pour collecteur d'air 1" ; le voyant moteur est allumé.




Code d'erreur P3134 "Clapet d'aspiration pour collecteur d'air 1" sur Audi A4, A6, A8 et Q7

Ce défaut se produit généralement sur les véhicules ayant un kilométrage élevé. Une cause possible est un jeu trop important dans le palier de l'arbre ou dans les rotules de la tige de liaison du clapet d'aspiration. Un défaut peut être facilement constaté par un contrôle visuel accompagné d'une action manuelle.

Le clapet d'aspiration et le servomoteur forment une unité et doivent être remplacés intégralement en cas de réparation.

Consignes de réparation :shy /> Après le remplacement, le nouveau clapet d'aspiration doit être programmé dans le calculateur à l'aide d'un appareil de diagnostic. Sur le mega macs, cela se fait dans l'option de menu "Réglage de base", comme le montre la figure à titre d'exemple.

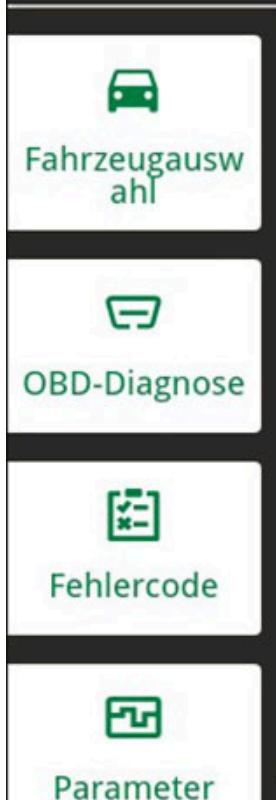

Grundeinstellung

Baugruppe

Saugrohrklappe 1 anpassen

Saugrohrklappe 2 anpassen

Lernwerte Kraftstoffsystem
zurücksetzen

Option de menu "Réglage de base" dans mega macs