



# BMW Série 2 Active Tourer - Diverses pannes de systèmes liées au volant multifonction

## Fiche technique

|                      |   |
|----------------------|---|
| Constructeur         | BMW   |
| Modèle de véhicule   | Série 2 Active Tourer (F45)   |
| Moteur               | Tous  |
| Année de fabrication | 2014 - 2017   |
| Symptôme             | Panne de divers systèmes liée à un problème du volant multifonction |



## Pannes de systèmes ou dysfonctionnements et code défaut 030410

Sur les véhicules susmentionnés, diverses pannes/dysfonctionnements (régulateur de vitesse, contacteur de sélection des rapports) peuvent survenir en liaison avec le volant multifonction.  
> Le message de défaut « cruise control failed » (panne régulateur de vitesse) s'affiche éventuellement sur le combiné d'instruments. Le code défaut 030410 (MFL LIN slave) peut être également enregistré dans le calculateur.  
>br/>> Un contact défectueux entre la spirale de contact du volant et le connecteur multiple du faisceau de câbles du volant peut être en cause.  
>br/>> Pour y remédier, il convient de remplacer la spirale de contact et le faisceau de câbles du volant. Pour cela, il est recommandé de prendre contact avec le constructeur automobile ou un atelier agréé BMW.

## **REMARQUES**

Cette information s'applique éventuellement également à d'autres BMW.

