



BMW Série 2 F46 - Direction assistée difficile en braquant le volant à fond

Fiche technique

Constructeur	BMW
Modèle de véhicule	Série 2 F46 Gran Tourer
Moteur	2.0d
Année de fabrication	2015 - 2018
Symptôme	Direction assistée difficile en braquant le volant à fond
Outil HGS recommandé	mega macs X



La direction assistée devient sporadiquement difficile pendant les manœuvres ou le stationnement

Sur le type de véhicule susmentionné, il peut arriver que la direction assistée soit soudainement difficile pendant les manœuvres ou le stationnement. La raison de ce défaut peut être la protection contre la surchauffe activée par erreur. En conséquence, la direction assistée électrique passe en mode de sécurité, ce qui limite fortement sa fonctionnalité.

En présence du défaut susmentionné, cela peut être lié à une erreur dans la cartographie de la version du logiciel de direction assistée électrique installée. Un mise à jour du logiciel peut y remédier. Dans ce cas, il convient de vérifier la version du logiciel de la direction assistée électrique et de la mettre à jour si nécessaire.

Une mise à jour de logiciel peut par exemple être effectuée via Hella-Gutmann macsRemote Services ou via un appareil de diagnostic de la série megamac compatible PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire. Si vous ne

disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.

Ce défaut peut également survenir sur d'autres modèles équipés d'une direction assistée identique.

REMARQUE

À cet égard, veuillez toujours observer les consignes de réparation du constructeur automobile!

La reproduction, la cession, la duplication et l'exploitation sous quelque forme que ce soit ainsi que la diffusion du contenu de ce document, y compris sous forme d'extraits, ne sont autorisées qu'avec notre accord formel et par écrit et avec mention de la source. Les schémas, les illustrations et les descriptions relatifs au texte du document sont uniquement proposés à titre d'explication et d'illustration. Ces informations ne peuvent en aucun cas servir de base pour effectuer les opérations d'installation et d'assemblage. Tous droits réservés.