

BMW Série 5, 7 - Défaillance de la direction assistée | HELLA

BMW

Série 5 (E39), série 7 (E38)

Année modèle de 09.1998 à 09.2000

Tous les modèles avec Bosch ASC 5.7 ou DSC 5.7 et Servotronic

Si les clients réclament le défaut mentionné ci-dessus, le calculateur pour le système antipatinage (ASP)/ABS et le programme de stabilité électronique (DSC) peuvent en être la cause. La défaillance de la direction assistée peut être immédiatement notée après le démarrage du moteur. Mais il se produit également que le système fonctionne tout à fait normalement après un redémarrage du moteur. En règle générale, le défaut se reproduit cependant après quelque temps. Le code d'erreur 130 (signal du compteur de vitesse absent) peut en outre être aussi enregistré. Dans ce cas, il faut monter un calculateur actualisé.

