

CITROEN Berlingo I et II - Allumage des voyants | HELLA

CITROEN

Berlingo I et II

Année modèle de 2005 à 2011

Tous les modèles avec calculateur multifonctions

Si le client signale le défaut mentionné ci-dessus, l'humidité peut être en cause. Dans la zone supérieure droite du pare-brise (fixation par collage à la carrosserie), des défauts d'étanchéité peuvent apparaître. Ceux-ci peuvent permettre que de l'eau parvienne dans la zone située au niveau des pieds du passager. L'eau passe via le faisceau principal de câbles (à proximité du tablier d'auvent) dans le calculateur multifonctions, ce qui occasionne les problèmes mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, il faut étanchéifier le pare-brise. Ensuite, on séchera le faisceau de câbles et on vérifiera l'absence d'autres dommages possibles (corrosion). Pour terminer, on contrôlera la connexion enfichable du calculateur et on la nettoiera si nécessaire. Si ceci ne résolvait pas le problème, il faudra remplacer le calculateur.