

CITROEN C2 - Défaillance de la direction assistée | HELLA

CITROEN

C2

Tous les véhicules avec direction assistée Année modèle jusqu'à décembre 2007

Défaillance de la direction assistée

Si un client signale le problème mentionné ci-dessus, un capteur de couple défectueux peut être en cause. La défaillance est indiquée au client par un déploiement de force accru au braquage. Les codes de défaut C1400 et C1413 (capteur de couple, défaut de signalisation ; capteur de couple, défaut de fonctionnement) peuvent également être enregistrés. Avant de remplacer le capteur de couple, il convient de vérifier la bonne fixation des connexions enfichables sur le calculateur de la direction assistée électrique (voir figure). Une mauvaise mise en contact peut aussi conduire au problème mentionné ci-dessus.