

CITROËN Xsara Picasso - Allumage du voyant moteur | HELLA

CITROËN

Xsara Picasso

Année modèle: 2005 à 2007

Tous les modèles 1,8l avec injection d'air secondaire.

Allumage du voyant moteur

Le dysfonctionnement ci-dessus, accompagné du code de défaut P0410 est signalé sur les véhicules, défaut qui peut être dû à un filtre de pompe à air secondaire endommagé.

Code défaut `équivalent` à :

- P0410, 'Dysfonctionnement injection d'air secondaire, pompe d'injection d'air secondaire, vanne d'air secondaire, tuyau d'air secondaire'.

Un filtre de pompe d'injection d'air secondaire endommagé peut engendrer un encrassement interne.

En outre, sur les véhicules sur lesquels des démarriages à froid répétés sont effectués à de très courts intervalles, il peut arriver que la vanne de régulation/l'électrovanne d'air secondaire reste grippée en position ouverte.

Dans ce cas, procéder comme suit:

- Nettoyer minutieusement le tuyau d'air secondaire.
- Remplacer la pompe d'injection d'air secondaire.
- Vérifier le bon fonctionnement de la vanne de régulation/l'électrovanne d'air secondaire, la remplacer si nécessaire.
- Effacer le code de défaut.