

# HONDA S2000 - Accélération retardée | HELLA

**HONDA**

**S2000**

**Tous les modèles à partir de VIN-JHMAP1-5S200063**

## **Accélération retardée**

Si, sur ces véhicules, un mauvais fonctionnement du moteur au ralenti est constaté ou si le moteur ne réagit pas immédiatement (retard à l'admission) lors de l'accélération, un capteur de pression de tubulure d'admission défectueux peut être en cause. Pour le diagnostic du défaut, il convient également de vérifier si une mauvaise connexion dans le connecteur multiple du capteur de pression de tubulure d'admission cause le symptôme mentionné ci-dessus. Pour éliminer le défaut, il faut remplacer le capteur de pression de tubulure d'admission si celui-ci s'avère défectueux. Si le défaut est dû à un problème de connexion (par exemple causé par des vibrations) dans le connecteur multiple du capteur de pression de tubulure d'admission, il existe la possibilité de fixer le capteur avec un collier. Respecter la cote d'écartement (voir photo).

