



# Kia Niro - Bruits émanant du compartiment moteur

## Fiche technique

Constructeur	Kia
Modèle de véhicule	Niro
Moteur	Tous modèles à propulsion hybride
Code moteur	G 4 LE
Année de fabrication	2018 - 2019
Symptôme	Bruits émanant du compartiment moteur
Code défaut	P2600



## Bruits émanant du compartiment moteur + code défaut P2600

Si des bruits inhabituels sont perçus dans le compartiment moteur des véhicules susmentionnés, une pompe de liquide de refroidissement électrique défectueuse peut être en cause. Il arrive souvent que le code défaut P2600 (pompe à liquide de refroidissement) soit également enregistré dans le calculateur.  
Une corrosion interne liée à l'entrée d'eau dans le moteur de la pompe peut être en cause. Pour y remédier, procéder comme suit :

- déposer et désassembler la pompe de liquide de refroidissement
- S'il n'y a pas de traces de corrosion : réparer la pompe avec le kit de réparation (251000-3HZ0FFF)
- Remplacer la pompe en cas de corrosion visible
- Contrôler l'absence de corrosion sur le connecteur multiple de la pompe de liquide de refroidissement et, le cas échéant, le nettoyer/le réparer

- Remplir/purger le système de refroidissement et en contrôler l'étanchéité
- Effacer la mémoire des défauts
- Faire un essai sur route

### **ⓘ ATTENTION HAUTE TENSION**

À cet effet, veuillez noter que les travaux ne peuvent être effectués que par un atelier spécialisé agréé et par du personnel dûment formé et qualifié. Les consignes de réparation, d'entretien et de sécurité du constructeur automobile doivent être respectées !



