

Lancia Musa - Allumage du voyant moteur | HELLA

Lancia

Musa

Tous modèles :

N° de châssis : 1039844 – 1047932

Code moteur :

188A9.000

188B2.000


Allumage du voyant moteur.

Si ces véhicules font l'objet de réclamations concernant l'allumage du voyant moteur (MIL) et l'enregistrement subséquent du code défaut P0180 dans la mémoire de défaut, un mauvais contact au niveau du capteur de température du carburant peut être en cause.

Le code défaut P0180 se rapporte au dysfonctionnement en question : (circuit électrique, faisceau de câbles, capteur de température du carburant, calculateur moteur).

Vérifier également la date de production ci-dessous sur le carter du filtre carburant (voir flèche discontinue sur la photo / l'étiquette). Si code date = 2835, remplacer le carter de filtre du carburant.

u>Carter de filtre du carburant :/u>

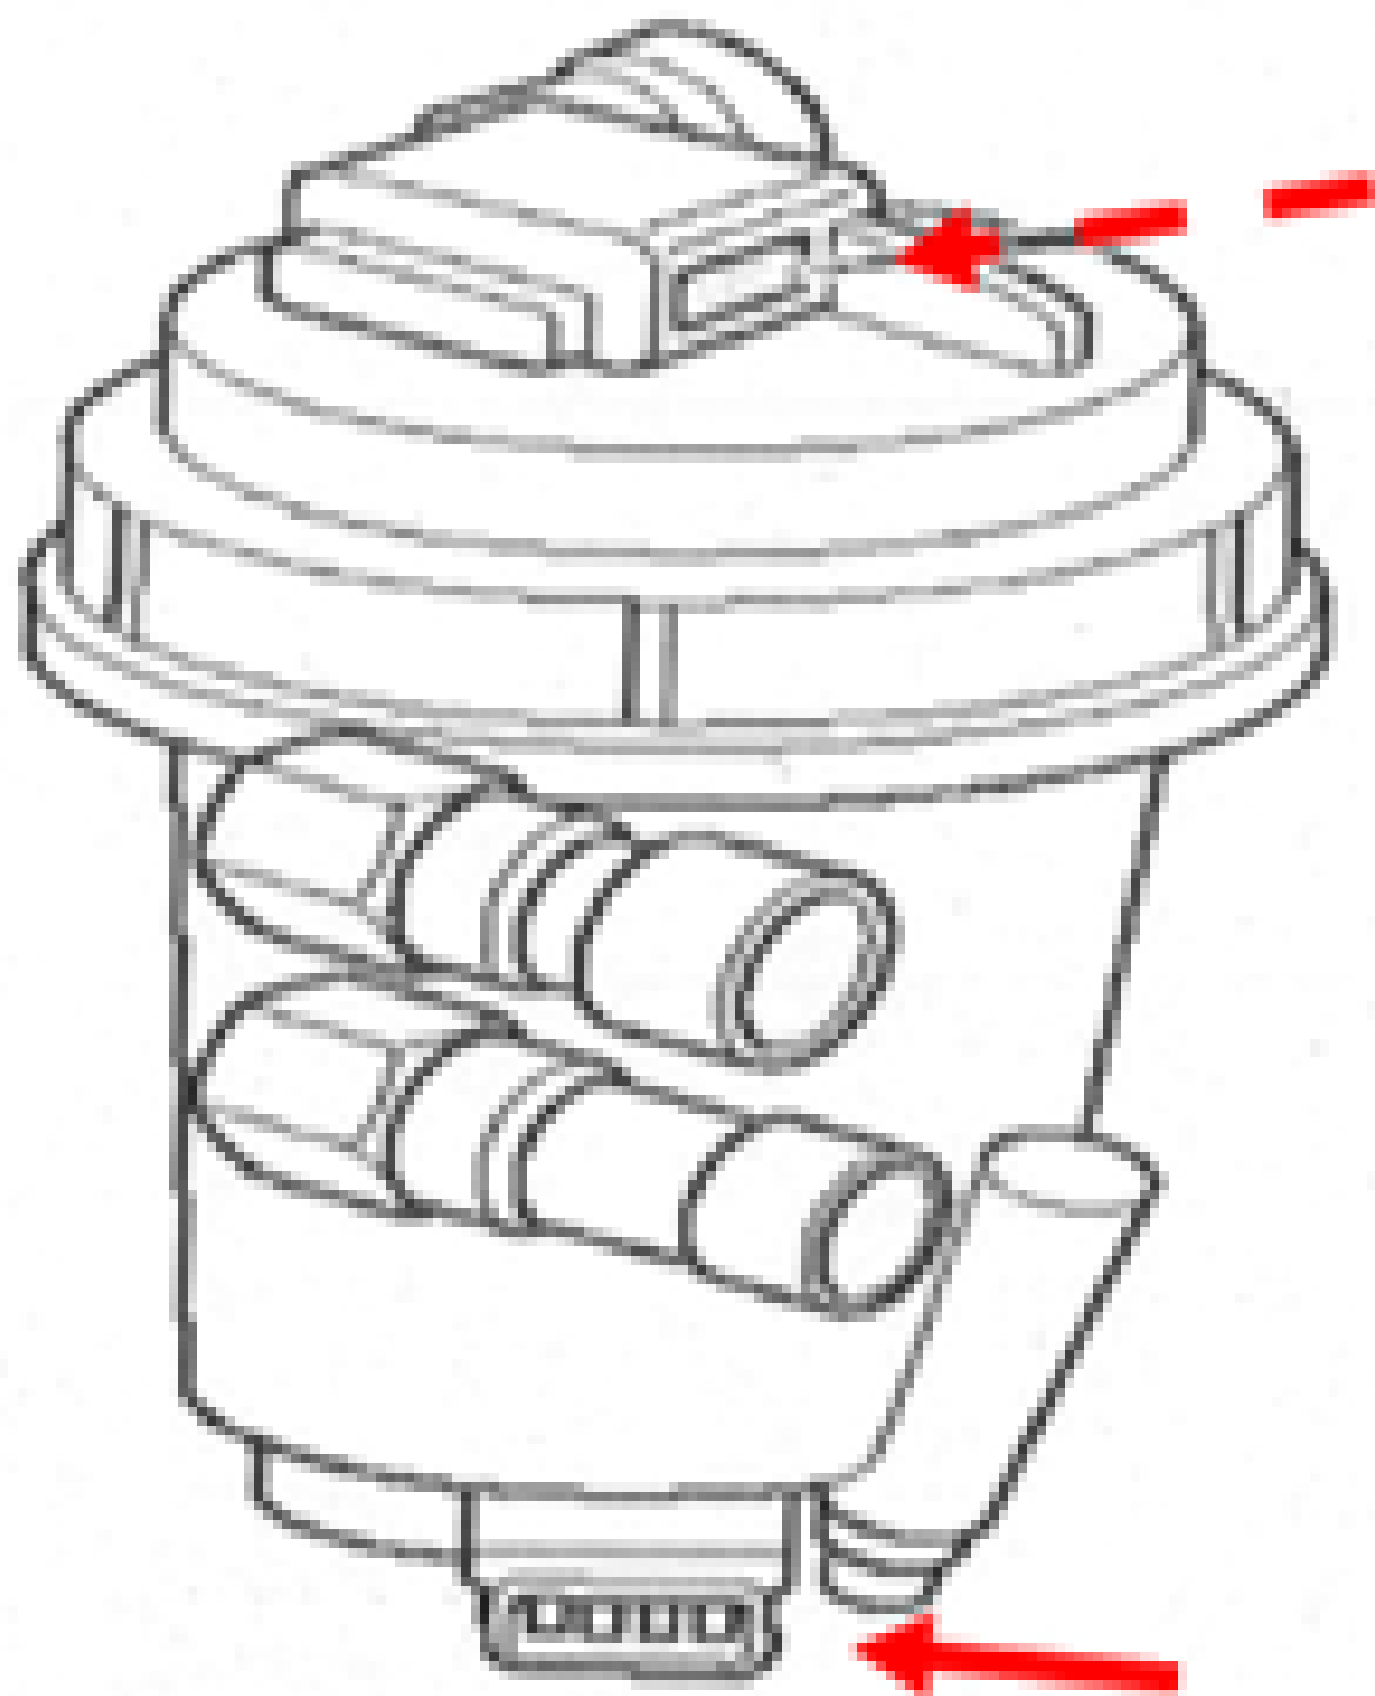

Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.