

# Lancia Ypsilon - Voyant ESP allumé | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

VIN: 3002025 - 3082107

**Code de défaut C 1131**

**Voyant ESP allumé**

S'il se révèle que le code de défaut susmentionné se rapporte au voyant ESP allumé, le capteur de pression du liquide de frein peut être en cause. Un défaut lié à la plausibilité du signal à l'évaluation de la pression mène à l'enregistrement du défaut dans le calculateur.

Étant donné qu'il est impossible d'effectuer des mesures directement sur le capteur, dans ce cas, commencez par contrôler l'alimentation puis l'environnement du système ESP. Au cas où tous les résultats du contrôle correspondraient aux valeurs de consigne, remplacez le capteur de pression.

**Remarque**

Le capteur de pression du liquide de frein est monté dans l'unité hydraulique (A) et ne peut pas être remplacé individuellement.

Par conséquent, en cas de dommage, l'unité hydraulique doit être remplacée dans son intégralité.