



Land Rover Defender/Discovery - Dégradation de la soufflante

Fiche technique

Constructeur	Land Rover
Modèle de véhicule	Defender (LE) / Discovery (LR)
Moteur	Tous modèles sans système Keyless
Année de fabrication	2019 - 21
Symptôme	Flux d'air habitacle



Flux d'air insuffisant au niveau de la planche de bord et flux d'air permanent dans l'espace jambes

Sur les véhicules susmentionnés équipés d'un climatiseur, le flux d'air des buses de sortie d'air peut être entravé. Il se peut que le flux d'air vers l'espace jambes soit permanent ou/et que le flux d'air au niveau des buses de la planche de bord soit insuffisant.

Sont concernés les véhicules aux numéros d'identification du véhicule suivants : Land Rover Defender : 000252-000954 Land Rover Discovery : 413208-434784

Des volets de répartition d'air difficiles à manœuvrer ou bloqués peuvent être en cause. Pour y remédier, des tampons en mousse modifiés sont à fixer sur les volets du carter de chauffage/d'évaporateur. Pour cela, il faut démonter/monter diverses pièces (boîte à gants, recouvrement de plancher, etc.). Pour réaliser correctement cette action et obtenir les pièces nécessaires, il convient de contacter un concessionnaire Land Rover.