



# Land Rover Range Rover IV - Voyant airbag allumé

Fiche technique	
Constructeur	Land Rover
Modèle de véhicule	Range Rover IV (LG)
VIN	LG000001 – LG118277
Année de fabrication	2013 - 2014
Symptômes	Voyant airbag allumé. Divers codes défaut concernant les airbags peuvent avoir été enregistrés.



## Le voyant airbag du Land Rover Range Rover IV est allumé et des codes défaut relatifs aux airbags peuvent avoir été enregistrés.

Si le problème susmentionné est détecté, un connecteur shy /> défectueux ou desserré de l'airbag latéral peut être en cause.

Pour exclure tout autre cause de défaillance, il convient de contrôler la périphérie au niveau du système airbag.

Dans ce cas, un contact permanent entre le connecteur de l'airbag latéral (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">fig. 1 pos. 3</span>) et le rembourrage de dossier (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">fig. 1 pos. 1</span>) est responsable du problème susmentionné.

Remède :

- Déposer la garniture de dossier
- **Déterminer la zone marquée (fig.1 pos.2) du rembourrage de dossier**
- **(fig.1 pos.1) et la découper à l'aide d'un outil approprié (p.ex.cutter)**
- **Vérifier que le connecteur (fig.1 pos.3) est correctement fixé**
- Mettre en place le connecteur dans la zone découpée
- **(fig.2, pos.4 et 5) et le fixer sans contrainte de traction**
- Poser la garniture de dossier
- Activer le système airbag

Il convient ensuite d'interroger les codes défaut à l'aide d'un appareil de diagnostic approprié (le cas échéant, effacer la mémoire des défauts) et de faire un essai sur route pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits.

### **Remarque concernant les véhicules hybrides !**

### **Attention !**

Il est impératif de faire effectuer toutes les phases d'intervention sur le véhicule uniquement par un atelier spécialisé agréé et de respecter les instructions de réparation et de maintenance du constructeur du véhicule.

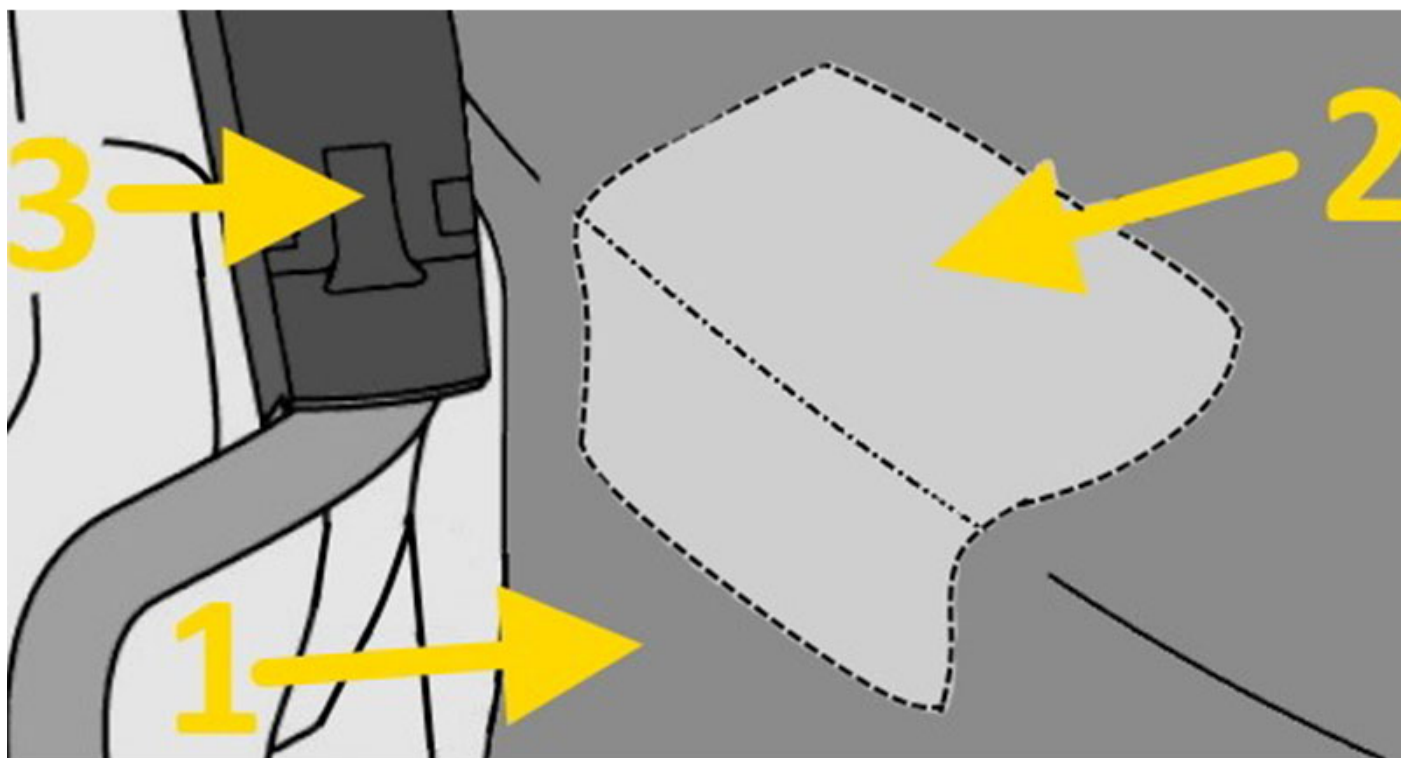


Fig. 1 : contact permanent entre le connecteur de l'airbag latéral et le rembourrage de dossier

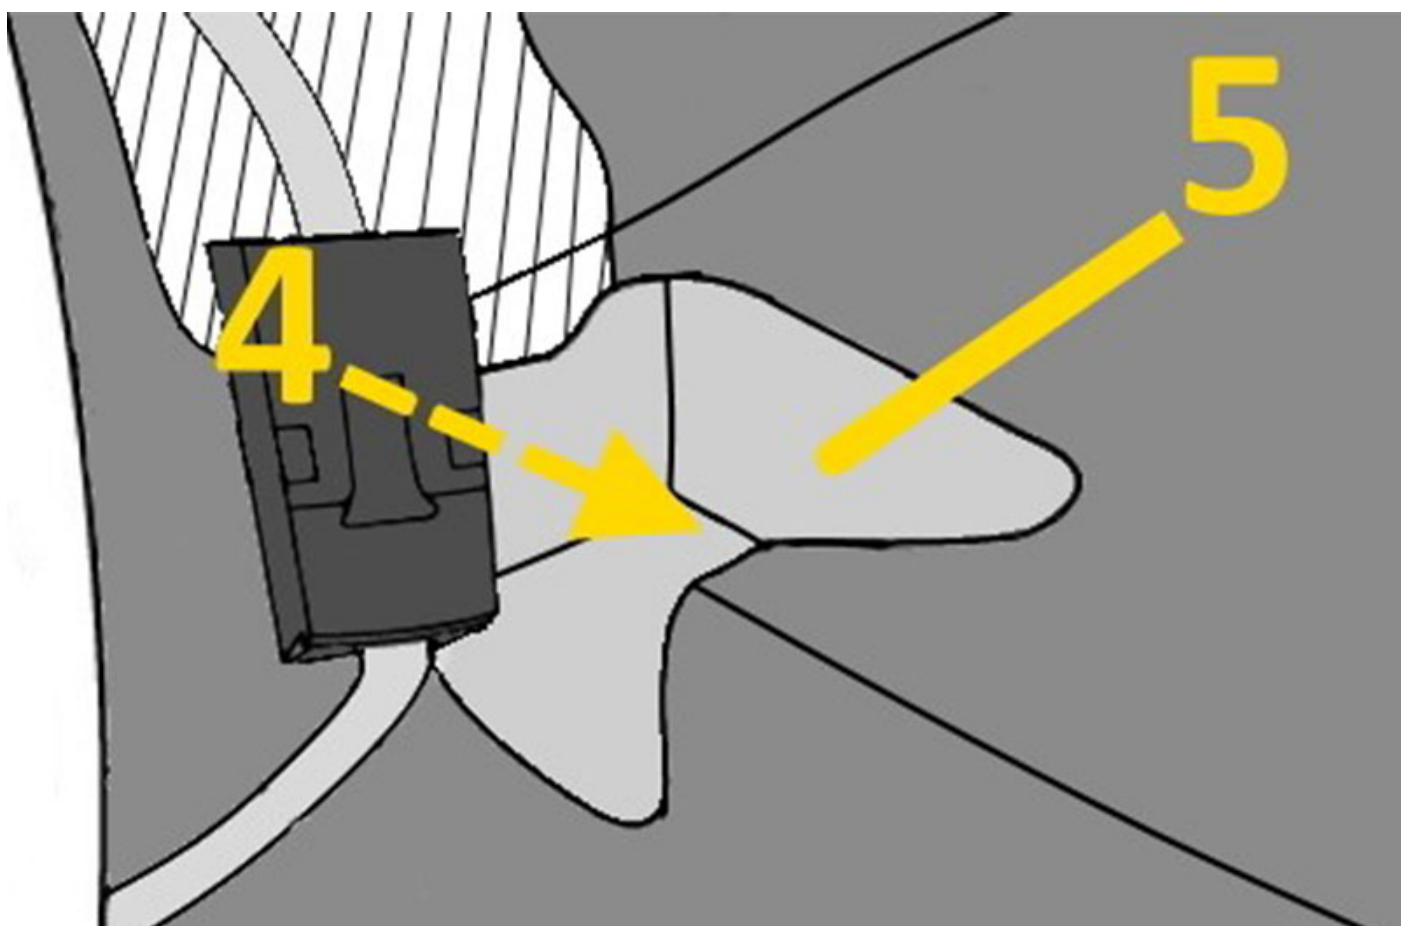


Fig. 2 : zone découpée dans le rembourrage de dossier