

Mazda 3, 6, CX-7 - Régulateur de vitesse ne fonctionne pas | HELLA

Mazda

3 (BL)

6 (GH)

CX-7 (ER)

Code moteur : R2AA (2,2 MZR-CD)

Régulateur de vitesse ne fonctionne pas,

le moteur s'éteint pendant le trajet

Si on réclame sur les véhicules mentionnés ci-dessus que le moteur s'éteint pendant le trajet ceci peut signaler un défaut sur le capteur d'arbre à cames. En plus, le régulateur de vitesse ne fonctionne pas et la lampe témoin moteur s'allume, le tachymètre et/ou le compte-tours ne fonctionnent pas.

Le code erreur suivant est mémorisé au boîtier de servitude moteur :

- P0341, qui signifie :

capteur de position d'arbre à cames A, ligne de cylindres 1,

capteur/ générateur d'impulsions lâche, entrefer, faisceau de câbles.

Pour répondre à cette situation, il faut vérifier et remplacer, le cas échéant, s'il y a une interruption et/ou un court-circuit au capteur d'arbre à cames ainsi qu'à la ligne d'alimentation entre le capteur et le boîtier de servitude moteur.