

# **Mazda 3 / 6 / CX-5 - Climatisation non performante | HELLA**

**Mazda**

**3 / 6 / CX-5**

**Années de fabrication : 2013 - 2016**

**Climatisation non performante**

**Fuite de réfrigérant**

Une baisse de performance de la climatisation peut survenir sur les véhicules susmentionnés. Il arrive parfois qu'il n'y a plus de réfrigérant dans le système.

Un évaporateur défectueux peut être en cause. Avant de le remplacer par une version modifiée, il faut toutefois s'assurer que la fuite de réfrigérant est bien causée par l'évaporateur.

Un moyen d'y parvenir serait de remplir le système de climatisation d'un gaz étalon. À l'aide d'un détecteur de fuites électronique, il est alors possible de contrôler l'étanchéité de tous les tuyaux et raccords.

Cette information s'applique aux modèles de véhicules suivants:

Mazda 3 jusqu'au n°de châssis: JMZBMxxxxxx329072

Mazda 6 jusqu'au n°de châssis: JMZGJxxxxxx355219

Mazda CX-5 jusqu'au n°de châssis: JMZKExxxxxx501683

Mazda CX-5 up to chassis no.: JMZKExxxxxx501683