

Mazda 6 - Dysfonctionnement du compresseur | HELLA

Mazda

6 (GG/GY)

Année de fabrication : 2002 - 2008

Moteur: 2,0 Di

Dysfonctionnement du compresseur

En cas de dysfonctionnement du compresseur sur les véhicules ci-dessus, contrôler l'alimentation en tension de l'accouplement magnétique.

Le câble électrique d'alimentation en tension (+) de l'accouplement magnétique rejoint le compresseur au niveau du bloc-moteur.

Une corrosion peut apparaître dans le connecteur du boîtier (figure) suite à la pénétration d'eau. Il s'ensuit des problèmes de contact voire une coupure de la tension.

Pour y remédier, remplacer la liaison électrique défectueuse.

