

Mercedes-Benz C-Klasse (W204) - Dysfonctionnement sporadique de l'éclairage du tableau de bord | HELLA

Mercedes-Benz

Classe C (W204)

Années de fabrication: 2007 - 2014

Dysfonctionnement sporadique de l'éclairage du tableau de bord

En cas de détection du problème cité sur le véhicule susmentionné, un endommagement du faisceau de câbles du capteur de lumière ambiante/de pluie peut être en cause.

Des pannes sporadiques peuvent en outre survenir au niveau du fonctionnement de l'éclairage extérieur et de la commande des essuie-glaces résultant du capteur de pluie.

Le système d'information du conducteur affiche alors le message suivant : -- Panne allumage automatique feux de croisement --.

- Enregistrement possible du code défaut B22E34A.

Consignes de réparation

- Contrôler le faisceau de câbles du capteur de pluie/de lumière ambiante.

- La zone de la boîte à fusibles risque d'être endommagée en raison d'une pose non optimale du faisceau de câbles.

Résolution:

Vérifier que le faisceau de câbles n'est pas endommagé, le réparer si nécessaire et s'assurer qu'il est correctement posé afin d'exclure qu'il ne soit de nouveau endommagé.