

Mercedes Benz Classe A - Allumage du témoin d'avertissement ABS/ESP | HELLA

Mercedes Benz Classe A

Type: 168

Tous les modèles

Allumage du témoin d'avertissement ABS/ESP

Code de défaut C1201/ C1202

Défaut du contacteur de déclenchement de l'assistance au freinage d'urgence (BAS), signal non plausible

Si le défaut ci-dessus est constaté, une cause peut en être le contacteur de déclenchement de l'assistance au freinage d'urgence BAS.

Un défaut de traitement du signal entraîne l'enregistrement d'un défaut dans le calculateur.

Étant donné qu'une mesure directement sur le contacteur est impossible, commencez dans ce cas par vérifier la périphérie du système ABS. Si aucun autre défaut correspondant n'est constaté, le contacteur doit être remplacé.

Consigne de réparation

Le contacteur de déclenchement est intégré au servofrein et ne peut pas être remplacé séparément.

En cas de dommage, il faut donc remplacer toute l'unité.