

**Mercedes-Benz Classe A - Feu arrière à puissance d'éclairage réduite | HELLA**

**Mercedes-Benz Classe A Année de fabrication: 2004 - 2009**

**Feu arrière à puissance d'éclairage réduite**

**Si le problème indiqué apparaît sur le véhicule indiqué ci-dessus, une cause possible peut être un mauvais contact/un porte-lampe carbonisé du feu arrière.**

**Fig. 1 Fig. 2** Fig. 1 - avant, avec une puissance d'éclairage réduite Fig. 2 - O.K. \_après la réparation.

**Consigne de réparation:**

- Ouvrir le hayon du véhicule.**
- Dégager le cache gauche et/ou droit (montant C) à l'aide d'une cale longue, p.ex.**
- Ouvrir le couvercle du compartiment de rangement gauche et/ou droit dans le coffre.**
- Retirer la trousse de premiers secours et la pompe à air électrique du compartiment de rangement gauche dans le coffre (feu arrière gauche).**
- Rabattre le compartiment de rangement droit dans le coffre vers l'intérieur (feu arrière droit).**
- Débrancher les connexion électriques.**
- Vérifier que les câbles électriques, les connecteurs, les contacts et le feu arrière ne présentent pas d'autres dommages, voir la prise carbonisée.**

**(Fig. 3). Fig. 3 - Vérifier que le raccordement à la masse est correct (éviter la corrosion/ une résistance de contact), voir fig. 4. Fig. 4 Remplacer les porte-lampes; remplacer en conséquence les connecteurs, les contacts du connecteur et les câbles électriques. (Fig. 5) Fig. 5 Effectuer l'assemblage en procédant en ordre inverse. (fig. 6) Fig. 6 Effectuer un contrôle fonctionnel. Résolution: Pour ce faire, le fabricant du véhicule propose les composants suivants pour la réparation: (fig. 7) - Exemple: A160 année de fabrication 2009 - Porte-lampes: A169 820 0777 - Connecteur: A 037 545 3528 - Câble de réparation: A 000 540 2905Fig. 7**

1 column area 10668 Warning note BI - 10668













