

Mercedes-Benz CLK - Bruits de roulement de compresseur de climatisation | HELLA

Mercedes-Benz

CLK (W209)

Année modèle : 2002 à 2006

Bruits de roulement de la poulie de courroie de compresseur de climatisation

Si le client se plaint sur ces véhicules de bruits dans la zone du compresseur de climatisation, la cause peut en être la poulie de courroie de compresseur de climatisation. Pour éviter de possibles erreurs de diagnostic (par ex. endommagement du compresseur), il est possible de procéder à un contrôle au moyen d'une courroie test (courroie trapézoïdale à nervure) pour localiser plus précisément la source du défaut. Courroie test pour l'erreur de diagnostic 6PK2315 / env. 2315 mm.

img alt="" height="153" src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_d_airco_mercedes_clk_w209_klimakompressor_riemenscheibe_laufgeraeusche001.png" width="250" />