



# Mercedes GLE / GLS - Des flexibles d'écoulement d'eau de condensation mal posés entraînent des défauts électroniques

## Fiche technique

Constructeur	Mercedes-Benz
Modèle de véhicule	GLE   GLS (167)
Année de fabrication	2018 - 2021
Symptôme	L'eau de condensation provoque des défauts électroniques



## Action de rappel : l'eau de condensation provoque des courts-circuits

Sur les véhicules susmentionnés, des flexibles d'écoulement d'eau de condensation du climatiseur mal posés peuvent déclencher divers problèmes électroniques. Dans la mesure où, en raison de la pose inappropriée de ces flexibles, de l'eau de condensation pénètre dans l'habitacle et entre en contact avec des composants électriques, cela peut entraîner des courants de fuite ou/et des courts-circuits. Il peut arriver que des systèmes, comme par ex. le verrouillage du véhicule ou/et l'appel d'urgence eCall, tombent en panne. Le cas échéant, le mode secours du moteur est activé. Le problème a déjà été identifié par le constructeur du véhicule et a fait l'objet d'une action de rappel (8392005/8391109). Il est néanmoins possible que tous les véhicules concernés dans le monde n'aient pas encore été « retouchés » (pose correcte des flexibles d'eau de condensation). Si des véhicules ayant les problèmes en question devaient se présenter à l'atelier, veuillez prendre connaissance de cette information et vérifier si l'action de rappel a été effectuée. Pour ce faire, prenez éventuellement contact avec le constructeur du véhicule ou un atelier agréé par celui-ci.