



Mercedes Classe E W211 - Bruits au démarrage et lors du changement du sens de marche (avant-arrière)

Fiche technique

Constructeur	Mercedes
Modèle de véhicule	Classe E (W211)
Moteur	Tous
Année de fabrication	2002 - 2010
Symptôme	Bruits au démarrage



Bruits provenant de l'arrière du véhicule au démarrage

Sur les véhicules susmentionnés, des bruits non spécifiques, de percussion ou de cliquetis peuvent se produire dans la zone arrière du véhicule. Ceux-ci sont particulièrement perceptibles au démarrage ou lors du passage de la marche avant à la marche arrière. Un jeu excessif entre le roulement de la roue arrière et l'arbre de transmission peut en être la cause. Dans ce cas, il est possible de remédier à la situation de la manière suivante :

- Déposez l'articulation de l'arbre d'entraînement du moyeu de la roue arrière (au besoin, déposez l'arbre d'entraînement)
- Nettoyez les surfaces d'appui de l'articulation de l'arbre d'entraînement et du roulement de roue (moyeu de roue)
- Appliquez un vernis spécial (A0009890152) sur la surface de contact de l'arbre d'entraînement et laissez sécher au moins 1heure
- Montez l'arbre d'entraînement en utilisant un nouvel écrou de fixation et en respectant les consignes de couple
- Effectuez un essai sur route

① Remarque

Il est recommandé d'effectuer cette mesure des deux côtés du véhicule.

