

MERCEDES Vaneo - Le verrouillage centralisé se déverrouille de nouveau de lui-même | HELLA

MERCEDES

Vaneo

Année modèle: 2002 à 2005

Le verrouillage centralisé se déverrouille de nouveau de lui-même.

Lorsque le défaut cité ci-dessus est détecté sur ces véhicules et que l'éclairage intérieur ne s'éteint pas automatiquement comme d'habitude pendant la marche, un problème de contact au niveau des portes coulissantes peut être la cause du défaut.

Il se peut que le code défaut B1101 soit mémorisé dans la mémoire des défauts du système 'Confort, verrouillage centralisé'.

- B1101 équivaut à:

Sécurisation de la ligne de commande du cylindre de serrure2.

Cette entrée de défaut peut induire en erreur, car cette ligne de commande n'est pas posée dans les véhicules avec télécommande radio.

Dans ce cas, il peut s'agir d'un problème électrique causé par un jeu de câbles posé de façon trop tendue dans les portes coulissantes de sorte que le connecteur du contacteur de porte du bas est interrompu. La conséquence de cette interruption est que le calculateur n'obtient pas d'information concernant l'« État de fonctionnement ouvert » et active l'éclairage d'intérieur qui lui est raccordé. Dans le cas où les câbles de raccordement sont cassés, le contacteur doit être remplacé et le jeu câbles doit être posé mécaniquement hors tension. De plus, il est important de veiller à la liberté de mouvement des contacts.