

Mini BMW Mini Cooper - Indicateur de niveau de carburant erroné | HELLA

Mini

BMW Mini Cooper

Tous modèles à compter de 06/2001 à 11/2006

Indicateur de niveau de carburant erroné.

Si les véhicules mentionnés ci-dessus font l'objet de réclamations concernant un indicateur de niveau de carburant n'affichant pas le bon niveau ou un indicateur défaillant, le capteur de niveau de carburant (unité d'injection de carburant) peut être en cause.

Sur ce composant (unité), le dysfonctionnement peut être dû à un encrassement de la résistance du capteur de carburant.

Caractéristique du défaut :

Le réservoir est plein mais ce niveau n'est pas affiché correctement par l'indicateur de niveau du carburant.

Pour vérifier l'unité d'injection de carburant, déposer la banquette arrière, puis extraire l'unité d'injection de carburant du réservoir et en contrôler la fonction électrique.

Effectuer également un essai / un contrôle visuel de la fonction du bras du flotteur (bras éventuellement tordu mécaniquement).

S'il y a des écarts de niveau, remplacer le capteur de niveau de carburant (unité d'injection de carburant) par la version qui a été modifiée par le Constructeur.

Capteur de niveau de carburant :

Référence pièce de rechange : 16.146.761.353