



Opel Adam - Codes défaut U0077, U0073, U0401, allumage du voyant ABS/ESP

Fiche technique

Constructeur	Opel
Modèle de véhicule	Adam
Moteur	1,0i/ 1,2i/ 1,4i
Année de fabrication	2012 - 2019
Symptôme	Allumage du voyant ABS/ESP



Sur l'Opel Adam, les codes défaut U0077, U0073, U0401 sont enregistrés et le voyant ABS/ESP s'allume sporadiquement

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, le voyant ABS/ESP peut s'allumer sporadiquement. Des codes défaut, comme U0077, U0073 ou U0401, sont enregistrés dans la mémoire des défauts du calculateur. Les défauts se rapportent à des problèmes de communication des systèmes de bus de données.

La première mesure à prendre consiste à contrôler tous les composants des systèmes respectifs, la batterie et la tension du réseau de bord.

Mais la véritable cause est souvent à chercher au niveau du système d'allumage, même si cela n'est pas forcément évident.

Il est recommandé de démonter et de contrôler le module d'allumage et les bougies d'allumage. Après avoir retiré les fiches de bougie, il convient de vérifier que les contacts ne présentent pas de traces de corrosion ou de brûlure. De même, la bobine d'allumage et la fiche en caoutchouc peuvent présenter des dommages d'isolation.

Pour y remédier, remplacer le module d'allumage et le les bougies d'allumage. Une fois la réparation terminée, la mémoire des défauts doit être effacée.



