

Opel Astra H - Cliquetis et manque de puissance du moteur | HELLA

Opel

Astra H

Année de construction : 2004 à 2010

Moteurs : 1,4 i (Z14XEP) et 1,2 i (Z12XEP)

Cliquetis et manque de puissance du moteur.

Sur le véhicule ci-dessus on réclame des cliquetis venant du compartiment moteur et une manque de puissance du moteur.

Les codes d'erreur suivants sont enregistrés au boîtier de servitude moteur :

P0300 :

qui signifie : ratés d'allumage d'un ou de plusieurs cylindres.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304 :

qui signifient : ratés d'allumage de 1 / 2 / 3 / 4 cylindre(s).

La cause pourrait être un couple de serrage insuffisant des supports de palier de l'arbre à cames.

Pour répondre à cette situation l'atelier spécialisé doit vérifier si les goujons des supports de palier de l'arbre à cames sont serrés avec le couple de serrage prescrit par le constructeur. Si tel n'est pas le cas, il faut les retoucher selon les instructions du constructeur.

Les véhicules qui sont déjà retouchés à l'atelier spécialisé peuvent être reconnus par un repérage jaune sur le côté supérieur du cache de la chaîne de distribution.

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.