

# **OPEL Astra-H, Zafira-B - Allumage du voyant ABS | HELLA**

**OPEL**

**Astra-H, Zafira-B**

Allumage du voyant ABS

Codes de défauts : C0045, C0050

Si un ou plusieurs des défauts indiqués ci-dessus est constaté pour ces modèles de véhicules, ceci peut être en rapport avec une infiltration d'eau au niveau des connexions enfichables des capteurs de vitesse de roue du train arrière. Dans ce cas, on vérifiera les connexions enfichables des jeux de câbles des capteurs ABS sur les moyeux des roues.

Si l'on constate la présence d'une infiltration d'eau ou de corrosion, on procèdera au remplacement des connecteurs et du capteur affectés.

Les connexions enfichables neuves et celles n'ayant pas été affectées seront légèrement graissées avec de la graisse au silicone.