

Opel Astra J - Le voyant moteur s'allume sporadiquement | HELLA

Opel Astra J

Code moteur A16LET

Année de fabrication 2010

Le voyant moteur s'allume sporadiquement

Code d'erreur: P0030, P0036, P0053, P0054, P0135

Divers défauts des sondes lambda

Si le défaut susmentionné est constaté en association avec différents codes d'erreur relatifs aux sondes lambda en amont et en aval du catalyseur, la cause peut en être la pénétration d'humidité dans le faisceau de câbles du moteur. La corrosion qui en découle sur les connexions peut déclencher l'enregistrement des différents défauts. La connexion du thermostat constitue un point critique généralement diagnostiqué comme responsable.

Dans le cadre du diagnostic des défauts, contrôler sur ces modèles de véhicules le faisceau de câbles et remplacer si nécessaire le thermostat de même que le connecteur correspondant.

Consigne de réparation

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile et réglé par une modification technique dans la production à partir de l'année de fabrication 2011.

Respectez à cet égard les consignes de réparation et de maintenance du constructeur automobile!

Ce défaut peut également survenir sur d'autres modèles du constructeur équipés de moteurs identiques.