

Opel Astra K - Allumage du voyant moteur | HELLA

Opel

Astra K

Années de fabrication: 2015 - 2018

Moteur: tous les 1,6 diesel

Allumage du voyant moteur

Dans le présent cas, le client signale que le voyant moteur s'allume en roulant.

Les codes de défauts suivants peuvent être mémorisés:

-P0263 Cylindre 1 - Quantité de fuel injecté/Défaut d'équilibrage

-P0266 Cylindre 2 - Quantité de fuel injecté/Défaut d'équilibrage

-P0269 Cylindre 3 - Quantité de fuel injecté/Défaut d'équilibrage

-P0272 Cylindre 4 - Quantité de fuel injecté/Défaut d'équilibrage

Dans ce cas, le calibrage du capteur de vilebrequin est incorrect, d'où le problème sus-mentionné.

Afin d'exclure d'autres sources potentielles de défauts, effectuer des tests système électriques et mécaniques (selon les spécifications du constructeur automobile).

Si aucun autre défaut n'est constaté, le capteur de vilebrequin doit être re-calibré à l'aide d'un appareil de diagnostic approprié.

Pour finir, faire un tour avec le véhicule et interroger de nouveau les codes de défauts pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits.

Remarque:

Dans le présent cas, les consignes de réparation et d'entretien du constructeur automobile doivent toujours être respectées et ces travaux doivent être effectués uniquement par un atelier spécialisé agréé!