

Opel Astra K - Bruits au niveau du montant C | HELLA

Opel

Astra K

Années de fabrication: 2015 - 2018

Toutes les 5 portes

Bruits au niveau du montant C

Dans le présent cas, le client signale un grincement désagréable qui se produit au niveau du montant C en roulant.

Dépannage:

Lors du contrôle du mécanisme de la serrure de portière, il s'est avéré que la vis de fixation inférieure (figure 1) de la plaque de fermeture était trop longue. De ce fait, la pointe de la vis touche la tôle intérieure du montant C de droite (ceci peut éventuellement également concernez le montant C de gauche).

Résolution:

- Démonter la vis de fixation (figure 1)
- Raccourcir la vis d'env. 1,5mm au niveau de la pointe (figure 2)
- Monter la vis de fixation et la serrer au couple indiqué par le constructeur
- Répéter si nécessaire cette opération sur le côté gauche (plaqué de fermeture montant C de gauche)

Faire ensuite un tour avec le véhicule pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits.

Ces travaux doivent être effectués uniquement par un atelier spécialisé agréé et les consignes de réparation et d'entretien du constructeur automobile doivent être respectées!
/>

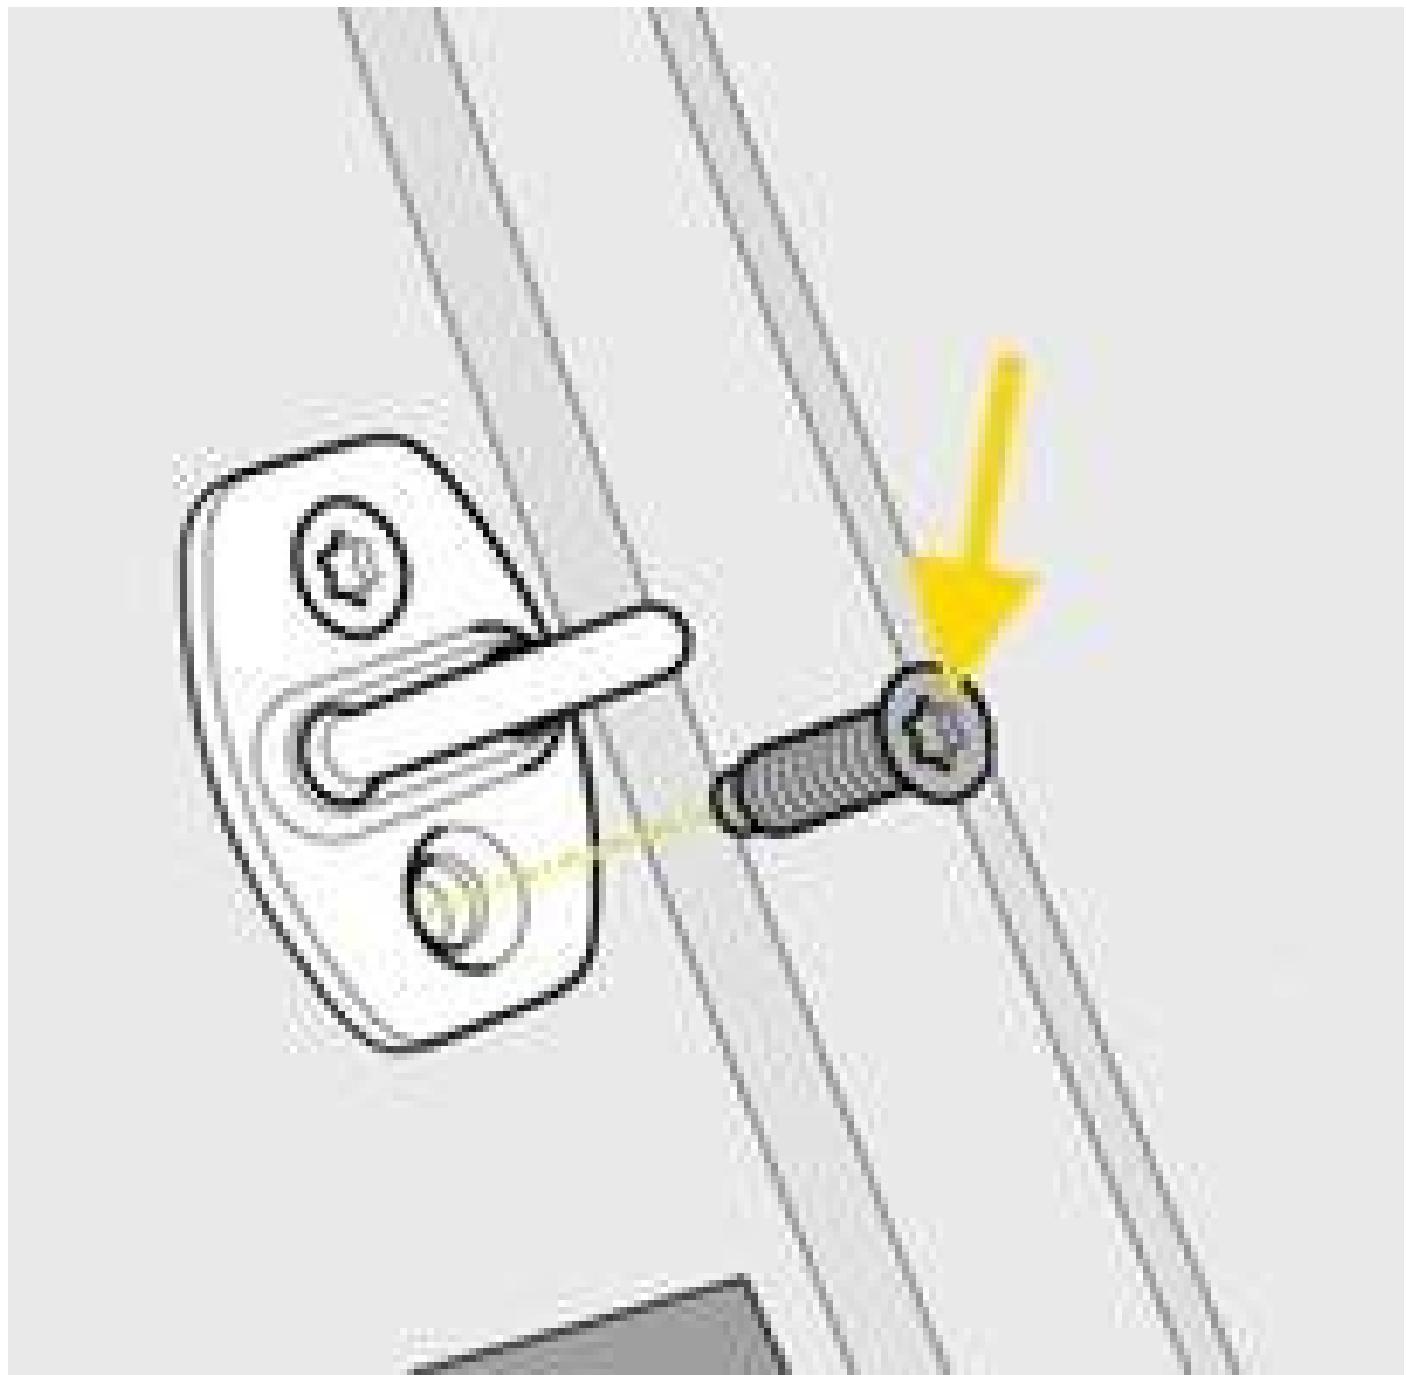


Figure 1