



Opel Corsa E - Tenue de cap perturbée : le véhicule tire sur un côté

Fiche technique	
Constructeur	Opel
Modèle de véhicule	Corsa E
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2014 - 2019
Symptôme	Le véhicule tire sur un côté



Le véhicule tire sur un côté

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que le véhicule tire sur un côté bien que le volant soit en position directionnelle.

Les mesures suivantes ont souvent déjà été prises, mais elles ne suffisent pas :

- Pression des pneus vérifiée
- Éléments de l'essieu/suspension d'essieu contrôlés (jeu d'articulation/jeu de palier; ressort cassé, amortisseur défectueux, etc.)
- Roues remplacées
- Centrage d'essieu effectuée
- Lecture de la mémoire des défauts (aucun défaut enregistré)

Pour y remédier, il est possible de recalibrer le capteur d'angle de braquage à l'aide d'un appareil de diagnostic. L'expérience montre que le véhicule repart ensuite en ligne droite.

