

# Opel Insignia - Réglage du siège en hauteur défectueux | HELLA

Opel

Insignia

Année modèle : 2009

## Réglage du siège en hauteur défectueux

Si sur le type de véhicule susmentionné le réglage du siège en hauteur tombe en panne, un blocage de la tige de réglage peut être en cause.

Il se peut que le moteur pour le réglage du siège en hauteur se bloque entre la tige et la butée d'arrêt en plastique.

Le rajout d'une rondelle plate (1) peut résoudre le problème.

Procéder comme suit :

- Déposer le siège
- Dévisser la vis (2) et la déposer
- Utiliser la rondelle (1), cotes 6,4 x 18 x 1,6 (Réf. OE 11035613)
- Graisser en appliquant un lubrifiant spécifique (réf. OE 13329237)
- Reposer la vis (2) et la serrer au couple de 10 Nm
- Reposer le siège



