

# **Opel Meriva B - Message d'erreur code 84 | HELLA**

**Opel**

**Meriva B**

**Année modèle : 2011**

**Moteurs : A17DT / A17DTC / A17DTS**

**Température de l'entrée d'air trop élevée /**

**Message d'erreur code 84 /**

**Puissance moteur réduite**

Les véhicules ci-dessus peuvent indiquer le message suivant au DIC (Centre d'Information Conducteur) :

Code 84 (puissance moteur réduite).

Le message d'erreur ci-dessus est indiqué au DIC en raison des problèmes thermiques. La puissance moteur est limitée.

Les véhicules avec le numéro de châssis suivant sont concernés :

W0LSH9EF6B4000002 - W0LSH9EF7B4408718

Cause possible:

Le refroidissement du refroidisseur est gêné par de mauvais volets de grille de radiateur. Le vent ne peut pas suffisamment refroidir le refroidisseur lors de la conduite.

Solution :

Pour y remédier, les volets de grille de radiateur (dessin, pos. 1) doivent être déclipsés de l'extérieur à travers l'ouverture de la grille inférieure et puis retirées.

