

# **OPEL Vectra-C, Signum, Zafira-B - Le véhicule ne démarre pas | HELLA**

**OPEL**

**Vectra-C, Signum, Zafira-B**

**Code moteur Z22YH**

**Tous les véhicules jusqu'à l'année modèle 02.2006**

**Le véhicule ne démarre pas.**

**Manque de puissance.**

**Code de défaut P1405**

Si le code de défaut P1405 est lu comme symptôme du véhicule nommé ci-dessus, alors il peut être lié à une erreur mécanique de la vanne EGR.

Dans ce cas, il faut démonter et vérifier la soupape de réaspiration des gaz. Si la tige de soupape est bloquée, les réparations suivantes sont possibles. Outre l'échange de la soupape, les travaux suivants peuvent être effectués comme alternative.

Du côté du constructeur automobile, aucune soupape de réaspiration des gaz n'a été produite à partir du moteur numéro 11444562 (02/2006->).

Pour cette raison, la soupape de réaspiration des gaz a été remplacée par une plaque de recouvrement (pièce d'origine n°55562899). Le calculateur moteur doit ensuite être programmé à nouveau, ou la «Fonction soupape de réaspiration des gaz» doit être désactivée.

Le logiciel du calculateur peut seulement être mis à jour par un concessionnaire agréé.