

Opel Vivaro - Allumage incontrôlé du voyant d'alerte arrêt maintenance de l'ABS pendant le trajet | HELLA

Opel Vivaro

Tous les modèles

Année modèle 2001-2003

Allumage incontrôlé du voyant d'alerte arrêt maintenance de l'ABS pendant le trajet

Aucun code d'erreur mémorisé dans le calculateur

Lorsque le défaut indiqué ci-dessus est détecté, la cause peut être un moteur d'essuie-glace défectueux.

Le moteur d'essuie-glace crée des interférences qui peuvent occasionner des défauts et l'allumage du voyant d'alerte de l'ABS.

Consigne de réparation

Nous recommandons de procéder de la façon suivante dans le cadre d'une réparation:

- Vérifier le système antiblocage et s'assurer qu'il n'y a pas d'autre cause à la défaillance.
- Contrôler le moteur d'essuie-glace et le remplacer si nécessaire

Dans le cas où le moteur d'essuie-glace est encore fonctionnel à 100%, le constructeur du véhicule propose en alternative un filtre d'antiparasitage. Le filtre est intégré dans la connexion électrique du moteur d'essuie-glace et peut filtrer ou supprimer ces dérangements.

Pièce de rechange: filtre d'antiparasitage 90513022

Dans ce contexte, il convient d'observer les instructions de réparation du constructeur du véhicule!