

# **Opel Vivaro - Le voyant moteur s'allume | HELLA**

**Opel**

**Vivaro**

**Années de fabrication : 2011 à 2013**

**No. de châssis : BV600001 – DV602062**

**Code moteur : M9R-630**

**Le voyant moteur s'allume.**

Sur le véhicule ci-dessus, on critique que le voyant moteur s'allume lors d'une longue descente.

En plus, les codes d'erreur P0201, P0202, P0203 et P0204 sont mémorisés au boîtier de servitude moteur (qui signifient :

Injecteur / gicleur 1-4, dysfonctionnement circuit électrique).

Dans ce cas, la cause pourrait être un mauvais calibrage du boîtier de servitude moteur.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile.

Une mise à jour du logiciel est disponible à partir de la semaine 5/2013.

A partir du 26/11/2012 et du numéro de châssis WOLF7B1AEDV602062 un logiciel modifié est appliqué à l'usine.