

OPEL Zafira B - Moteur avec perte de puissance | HELLA

OPEL

Zafira B

Tous les modèles avec turbocompresseur

Moteur avec perte de puissance.

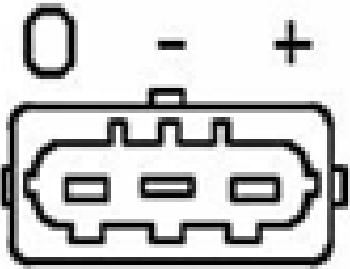
Code défaut P1106.

Le voyant de contrôle moteur s'allume

Si le client se plaint sur ces véhicules que le moteur fonctionne avec des à-coups, souffre d'une perte de puissance et si le code d'erreur P1106 est enregistré dans le calculateur moteur, une cause possible peut en être un capteur atmosphérique défectueux ou mal monté.

- Contrôler le numéro de fabricant du capteur atmosphérique. Si le numéro de fabricant est 261002137, alors il faut remplacer le capteur atmosphérique.

Il est dans ce cas possible d'utiliser le capteur Hella -

kPa	mV	
15 - 117	580 - 4750	



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_fr_elektronics_opel_zafira-b_atmosphaerendrucksensor001.png" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_fr_elektronics_opel_zafira-b_atmosphaerendrucksensor002.png" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />