

PEUGEOT 307 - Feu de position défaillant / feu de recul et feu éclaireur de plaque gauche | HELLA

PEUGEOT

307

Année modèle : jusqu'au 13.05.2005

3 et 5 portes sans système d'aide au stationnement

Il est possible dans le véhicule nommé ci-dessus que le faisceau électrique entre le pare-choc et son support soit endommagé. En outre, le fusible F22 de la boîte à fusible / boîte à relais du tableau de bord peut aussi être grillé.

Cela peut entraîner une défaillance du feu de position, du feu de recul et du feu éclaireur de plaque.

Un jeu de câbles excessif pour le feu éclaireur de plaque droit est une cause à considérer.

Dans ce cas, procéder comme suit :

- dénuder le câble du feu éclaireur de plaque.
- remettre en état les câbles endommagés.
- embobiner le câble du feu éclaireur de plaque droit pour qu'il ait la même longueur que le câble du feu éclaireur de plaque gauche.