



Peugeot 308 - code d'erreur P1385 et accélération saccadée

Fiche technique

Constructeur	Peugeot
Modèle de véhicule	308
Moteur	1,6 THP-EP6
Année-modèle	à partir de 2007
Symptôme	Code d'erreur P1385 - "Détection de ratés d'allumage" accélération saccadée



Peugeot 308 - Accélération saccadée

L'erreur susmentionnée sur ces modèles de véhicules peut être due à un capteur de cliquetis mal fixé ou défectueux.

Dans ce cas, le calculateur reçoit un faux "signal de cliquetis" et modifie ainsi le point d'allumage, ce qui a un effet négatif sur le comportement d'accélération. Si le diagnostic ne révèle aucun défaut au niveau de la préparation du mélange, du système d'allumage ou du turbocompresseur, il convient de jeter un œil au capteur de cliquetis.

Contrôler le capteur de cliquetis et le remplacer au besoin. Effacer ensuite les entrées de la mémoire des défauts.

 **REMARQUE**

Il convient de toujours observer les instructions de réparation du constructeur du véhicule !