

# **Peugeot Type 307 - Bruits sur l'essieu arrière | HELLA**

**Peugeot**

**Type 307**

**Année de fabrication 2005 - 2006**

**Tous les modèles**

**Bruits sur l'essieu arrière**

**Blocage du frein à main**

En cas de détection du défaut susnommé, un câble de frein à main grippé ou bloqué peut être en cause.

Un manchon de protection anti-poussière défectueux ou une gaine de câble endommagée a pour effet que de l'humidité ou des particules pénètrent dans le câble Bowden. De la corrosion ou des dégâts à l'intérieur de la gaine provoquent le blocage du câble de frein à main. Le levier de l'étrier de frein ne parvient pas à retourner à sa position finale, ce qui a pour conséquence que la plaquette de frein frotte légèrement contre le disque de frein. En roulant, ce frottement créé des bruits désagréables et use en même temps la plaquette et le disque de frein. Dans ce cas, contrôler le câble de frein et, si nécessaire, le remplacer.



**Si à cette occasion les plaquettes et les disques de frein avaient été endommagés, il est conseillé de les remplacer également.**

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/  
bi\_fr\_brakes\_peugeot\_307\_festklemmen-der-handbremse001.jpg" alt="" class="img-responsive  
withoutBorder" />