


# **RANGE ROVER Sport V8 - Bruits (grincements/crissements) dans la zone de la planche de bord | HELLA**

**RANGE ROVER**

**Sport V8 – 4,2L(2006-2008) et LR3(2005-2008)**

**Bruits (grincements/crissements) dans la zone de la planche de bord**

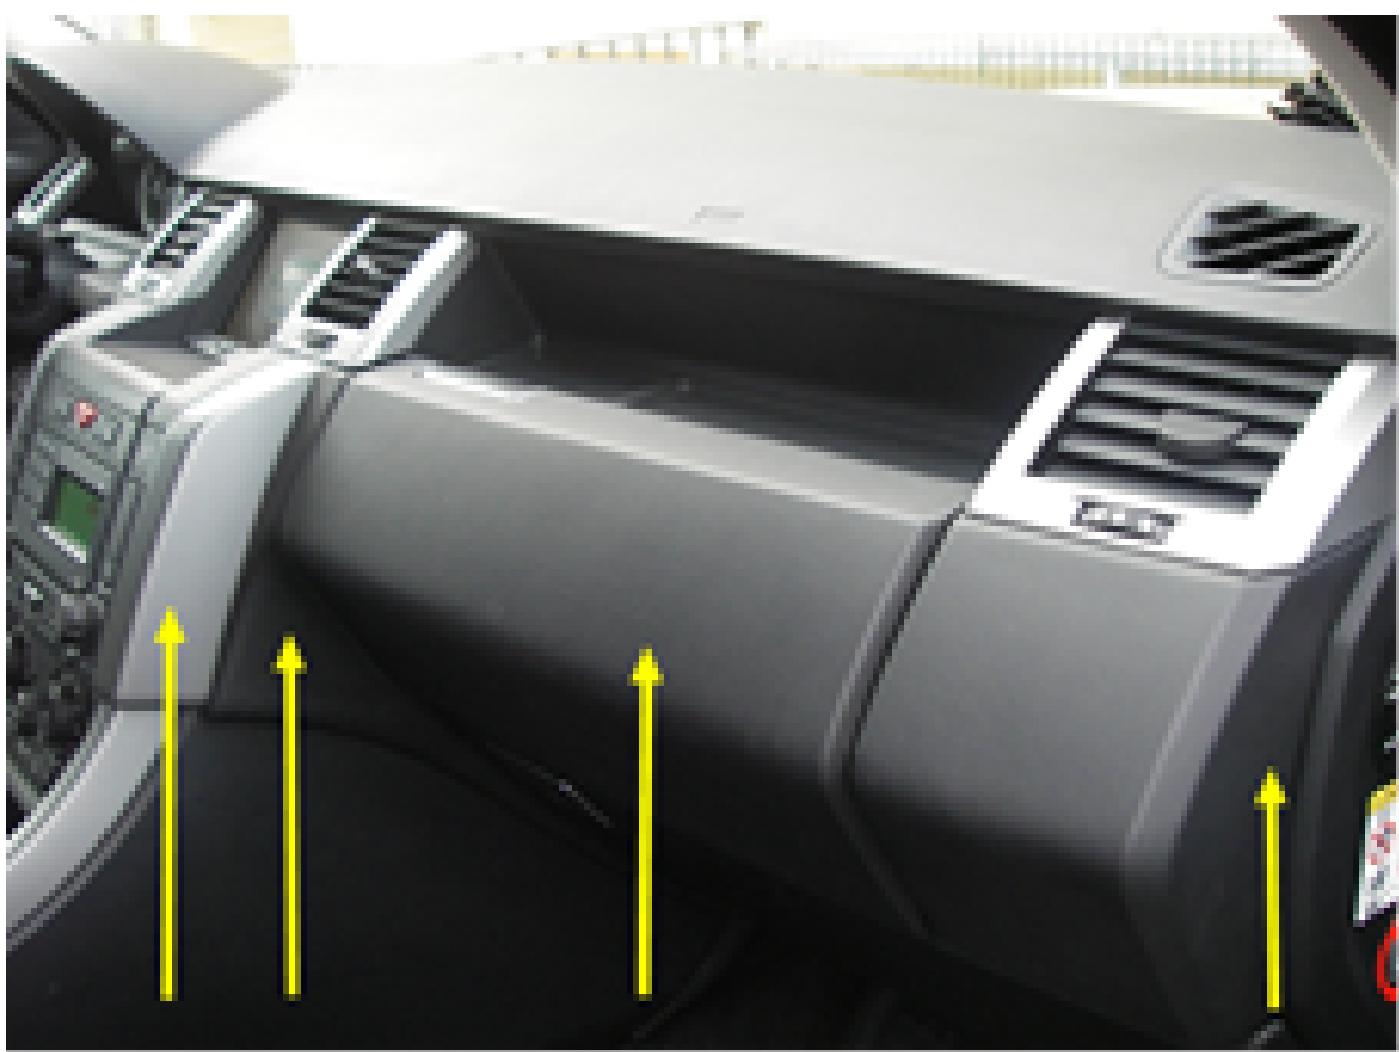

Si des bruits - grincements, crissements, les causes exactes étant difficiles à déterminer - apparaissent sur les Range Rover Sport (voir modèles ci-dessus) dans la zone de la planche de bord, il s'agit vraisemblablement de la formation de salissure dans les commandes des trappes de l'air recyclé. Ce bruit est amplifié d'une manière flagrante lorsque le système de climatisation passe en mode air recyclé.

- Graissage des commandes de l'air recyclé.
- Pour cela, démonter la boîte à gants, l'habillage latéral, l'installation audio, les caches de la console centrale de droite et les caches de la boîte à gant (voir photo pour les emplacements).
- Mettre en marche une fois le démontage effectué et régler la climatisation sur air froid.
- Les commandes sont maintenant visibles.
- Couper le moteur et graisser les commandes à l'aide d'un produit lubrifiant autorisé.
- Redémarrer et intensifier (jusqu'à 10 fois plus) l'arrivée d'air froid du système de climatisation, en utilisant le mode air recyclé.
- Si le bruit ne se reproduit plus, remonter les composants.