

Renault Kangoo 1 - Verrouillage centralisé ne déverrouille pas la porte | HELLA

Renault

Kangoo 1, Phase 2

Tous les modèles avec verrouillage centralisé et porte coulissante côté gauche

Années modèles: 2003 à 2006

Verrouillage centralisé ne déverrouille pas la porte coulissante côté gauche

Lorsque la défaillance citée ci-dessus apparaît sur ce type de véhicule, alors la cause du défaut peut être un capteur défectueux dans la tubulure de remplissage ou une mauvaise trappe de réservoir.

La fonction de sécurité du véhicule est conçue pour éviter des blessures ou des dommages lors de l'ouverture de la porte coulissante alors que la trappe du réservoir est ouverte.

Sinon, la porte coulissante pourrait entrer en collision avec la trappe du réservoir.

La détection s'effectue par un capteur inductif dans la tubulure de remplissage qui reconnaît un aimant intégré dans la trappe du réservoir.

Dans ce cas, contrôlez le fonctionnement du capteur et la trappe du réservoir quant à la correspondance.

Le cas échéant, remplacer la pièce défectueuse.