

Seat Ibiza (KJ) - Comportement atypique de la direction | HELLA

Seat

Ibiza (KJ)

Année de fabrication: 31/01//2017-13/07/2017

Numéro de châssis: ...000324 - ...029443

Comportement atypique de la direction

Irrégularités dans le système de direction

Si le problème susmentionné est détecté, une fixation insuffisante de la colonne de direction peut être en cause.

Dans ce cas, il est possible que le vissage de la colonne de direction (voir figure) ait été monté avec un couple de serrage non conforme aux prescriptions.

Ceci peut entraîner un comportement anormal de la direction.

Résolution:

Faire contrôler immédiatement le véhicule par un garage agréé.

Celui-ci contrôlera le couple de serrage de la vis et procédera si nécessaire à la fixation avec le bon couple de serrage prescrit par le constructeur (20Nm + 180°).

L'opération est documentée avec un autocollant et l'inscription «45N7» au niveau du logement de la roue de secours.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Cependant, il faut partir du principe que, pour différentes raisons, tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

