

# **Subaru Forester - Bruit de siflement (compartiment moteur) | HELLA**

**Subaru**

**Forester**

**Année modèle: à partir de 2008**

**Tous modèles turbo diesel**

**Bruit de siflement (compartiment moteur)**

**Perte de puissance**

**Aucun code défaut**

En cas de détection du problème susmentionné, un défaut (cassure / fissure ) sur le tuyau d'admission d'air au niveau de la liaison entre le refroidisseur d'air de suralimentation et le boîtier papillon peut être en cause.

Résolution :

Afin d'exclure tout autre source de défaillance, effectuer tout d'abord un contrôle visuel et acoustique du compartiment moteur. Vérifier notamment si les composants sont endommagés, s'ils sont bien fixés, encrassés (huile, ...) etc..

Si c'est le cas, le tuyau d'admission est endommagé comme décrit plus haut (fissure à l'endroit repéré, fig. 1).

Remplacer le tuyau d'admission d'air défectueux par une variante améliorée en respectant les consignes du fabricant.

Tuyau d'admission d'air : réf. OE 21869AA130

