

Suzuki Alto (GF) - Le témoin d'avertissement de pression d'huile s'allume pendant la marche (le niveau d'huile est correct) | HELLA

Suzuki

Alto (GF)

Années de fabrication : 2009 - 2015

N° de châssis: à partir de MA3GFC31S00466067

Moteur: 1.0 (AMF) K10B

Le témoin d'avertissement de pression d'huile s'allume pendant la marche (le niveau d'huile est correct)

Si le problème susmentionné est détecté, un défaut au niveau de la pompe à huile moteur peut être en cause.

Dans ce cas, la fonction de la pompe à huile moteur est perturbée par une valve de surpression défectueuse.

Résolution :

Pour éliminer d'autres sources de défaillances, il est nécessaire de contrôler tout d'abord les équipements périphériques (capteurs, niveau d'huile moteur, etc.).

Si aucun défaut n'est alors détecté, la pompe à huile moteur doit être remplacée.

Pour ce faire procéder comme suit:

- Lire la mémoire des défauts à l'aide d'un appareil de diagnostic adapté (p.ex. Hella-Gutmann mega macs 66) et l'effacer.
- Remplacer la pompe à huile moteur défectueuse contre une pompe à huile moteur améliorée n ° de pièce d'origine 16100M68K02 en suivant les prescriptions du constructeur automobile
- Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile
- Lire la mémoire de défauts et le cas échéant l'effacer

Ensuite, effectuer un essai sur route et lire de nouveau la mémoire des défauts.

Eseguire infine un giro di prova e una nuova lettura della memoria guasti.