

SUZUKI Vitara - fonctionnement irrégulier du moteur | HELLA

SUZUKI

Vitara

Tous les modèles à partir de juillet 96

Code moteur : H20A

Température excessive du liquide de refroidissement, fonctionnement irrégulier du moteur

Un thermostat de liquide de refroidissement défectueux ou fonctionnant lentement peut, sur les véhicules mentionnés ci-dessus, conduire à une température excessive du liquide de refroidissement ou à un fonctionnement incorrect du moteur.

Si le thermostat de liquide de refroidissement s'ouvre lentement, la circulation insuffisante du liquide de refroidissement influence le système de refroidissement du moteur et peut provoquer les symptômes mentionnés ci-dessus. Pour remédier au problème, il convient non seulement de remplacer le thermostat, mais aussi le boîtier de thermostat.

Numéro de pièce de rechange (n° de PR)

1 pièce : n° de PR : 17670-77E10 thermostat

1 pièce : n° de PR : 17690-77E01 boîtier de thermostat