



Tesla Y - Infiltration d'eau ventilateur d'habitacle


Fiche technique

Constructeur	Tesla
Modèle véhicule	Y
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2022
Symptôme	Bruits ventilateur d'habitacle



Infiltration d'eau côté passager bruits ventilateur d'habitacle

Sur les véhicules susmentionnés, de l'eau peut s'infiltrer dans l'espace jambes côté passager en raison d'un défaut d'étanchéité de la boîte de ventilation du filtre d'habitacle. Cela est particulièrement visible en cas d'une franche accélération. Moquette et tapis de sol sont alors considérablement imprégnés d'eau. L'eau peut aussi parvenir jusqu'au ventilateur d'habitacle et provoquer des bruits forts et grinçants du ventilateur.
Pour s'assurer de la cause, il convient de démonter les filtres d'habitacle. Ils sont accessibles depuis le compartiment moteur (sous le couvercle de la boîte à eau). Un joint est visible au-dessus de la boîte de ventilation. Si le joint est lâche ou s'il n'exerce pas de pression d'appui, l'eau s'infiltra, en cas de pluie, dans l'habitacle par la boîte de ventilation et les conduits de ventilation.
Remèdes ou mesures de réparation doivent être effectués conformément aux consignes du constructeur automobile.

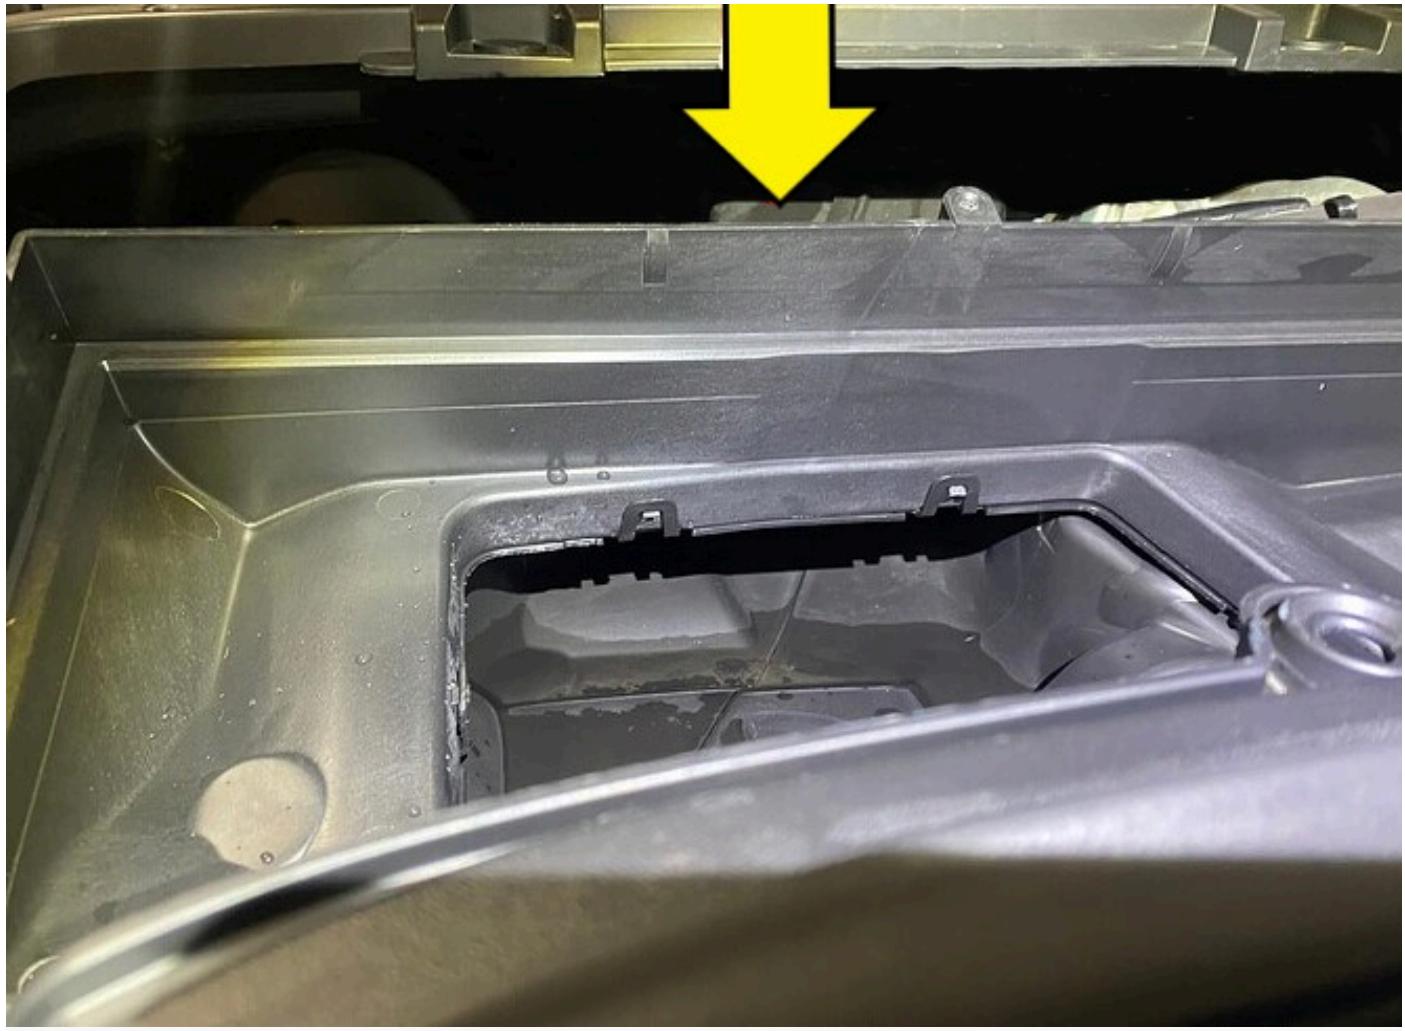

Étanchéité de la boîte de ventilation du filtre d'habitacle

ⓘ REMARQUE

À cet égard, veuillez toujours observer les consignes de réparation du constructeur automobile !