



# Toyota C-HR : le voyant moteur s'allume

## Fiche technique

Constructeur Toyota

Modèle de véhicule C-HR

Moteur 1.2i

Code moteur 8NR-FTS

Année de fabrication 2016 - 24/07/2018

Symptôme Le voyant moteur s'allume



## Voyant moteur allumé et codes défaut P0300 à P0304 enregistrés dans le calculateur

Sur les véhicules susmentionnés équipés du système « Stop and Start », le voyant moteur peut s'allumer soudainement. En même temps, il peut se produire une chute de puissance du moteur. Les codes défaut P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (raté d'allumage cylindres 1-4) sont éventuellement enregistrés dans le calculateur.  
Causes possibles à considérer : « faiblesse de logiciel » du calculateur moteur ainsi que des bobines d'allumage défectueuses.  
Pour y remédier, il est recommandé de commencer par relever les numéros de fabrication des bobines d'allumage. Si les numéros sont antérieurs au code numérique à quatre chiffres 8208, les bobines d'allumage devraient être remplacées. Il faut en plus vérifier dans quelle mesure une mise à jour de logiciel est disponible pour le calculateur moteur.  
Une mise à jour de logiciel peut par exemple être effectuée via [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) ou via un [appareil de diagnostic de la série mega macs](#) compatible PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire. Si vous ne disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.

