



# Toyota Yaris - Bruits au niveau du système de refroidissement

## Fiche technique

Constructeur	Toyota
Modèle de véhicule	Yaris
Moteur	1,0 i (1KR-FE)
Année de fabrication	jusqu'à 2017
Symptôme	Bruits du système de refroidissement



## Bruits à 3200-3500 tours

Sur les véhicules susmentionnés, des bruits inhabituels peuvent se produire dans la zone du système de refroidissement à un régime moteur de 3200-3500 tr/min. La première chose à faire est de vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Si le système contient suffisamment de liquide de refroidissement, un thermostat de liquide de refroidissement défectueux peut être à l'origine du bruit. Le cas échéant, il doit être remplacé par une variante modifiée (9091603153). Pour finir, le système de refroidissement doit être rempli et purgé selon les instructions du constructeur du véhicule.